

●電線組合せ表

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用	端子及びスリーブの呼び	銅線用絶縁被覆付圧着端子より線 mm ²	銅線用絶縁被覆付スリーブ		工 具 ダイス部の呼び
			直線突合せ用 (B) より線 mm ²	直線重合せ用 (P) より線 mm ²	
			1.25	1.25	
2	1.25 2.0	2.0と2.0	0.75と0.75 0.90と0.90 1.25と1.25	2	

裸圧着端子・スリーブ用	端子及びスリーブの呼び	銅線用裸圧着端子より線 mm ²	銅線用裸圧着スリーブ		工 具 ダイス部の呼び
			直線突合せ用 (B) より線 mm ²	直線重合せ用 (P) より線 mm ²	
			1.25	1.25	
2	1.25 2.0	2.0と2.0	0.75と0.75 0.90と0.90 1.25と1.25	2	

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

株式会社 東精器製作所



製造年月	
------	--



プリスター: PET



4 906274 800338

Rev. 03


取扱説明書

34S
イズミクリンペックス

注意



- 感電に注意してください。
●工具は絶縁仕様ではありません。通電箇所で使用すると、感電の恐れがあります。
- 可動部に触れないでください。
●はさまれけがの恐れがあります。
- 工具は、圧着する端子およびスリーブに合ったものを使用してください。
●組合せをまちがえると適正な接続性能が得られません。
また、工具の故障やけがの原因となる恐れがあります。
- 工具は、成形確認機構により安全に圧着できるまでハンドルが開かない構造になっておりますので無理に開かないでください。
●無理に開きますと故障の原因となる恐れがあります。
- 工具をハンマーのかわり等、用途以外には使用しないでください。
- 作業場は、いつもきれいに保ってください。
●ちらかった場所や作業台は、事故の恐れがあります。
- 子供を近づけないでください。
●作業以外、工具に触れさせないでください。けがの恐れがあります。
●作業以外、作業場に近づけないでください。怪我の恐れがあります。
- 工具をより長く快適にお使い頂くため、摺動部や軸部には、月に1~2回注油してください。また、ご使用後工具全体を油布で拭き保管してください。
- 絶縁被覆付端子・スリーブを圧着するときは歯口と端子の向きに気をつけてください。歯口を逆にすると心線が十分圧着できず、電線抜けなど事故の原因となります。(下図参照)

●各部のなまえ

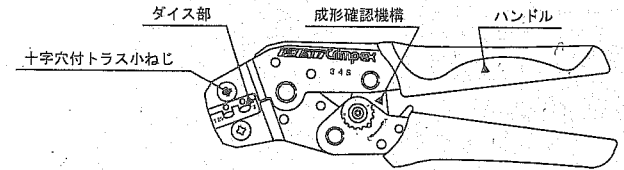

●取替ダイス

●歯口端子向き

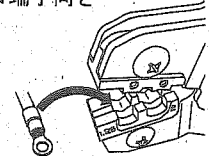

●ダイス部の交換方法

ダイス部の交換は、十字ドライバーにて十字穴付トラス小ねじをゆるめて取り外し、圧着する端子およびスリーブに適合したダイスを確実に取り付けてください。