


●使用方法

1. ハンドルを全開にします。
一度ハンドルをいっぱい握ってください。
ハンドルは自力で全開します。
2. スリーブを図のようにメス歯形部へ挿入します。
3. スリーブが落ちない程度にハンドルを軽く握ります。
4. 所定の長さに被覆剥ぎした電線をスリーブのつばの付いた側から挿入します。
5. 成形確認機構が外れ、ハンドルが自力で全開するまで、荷重を加えます。
6. ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。

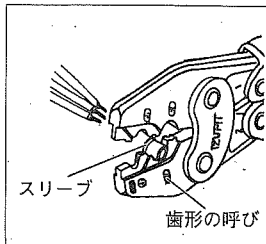

●電線組合わせ例

スリーブの呼び	最大電流 A	電線組合せ			工具の呼び
		同一の場合	異なる場合		
小	20	1.6mm ϕ 又は2.0mm ϕ	2.0mm ϕ 又は3.5mm ϕ	2.6mm ϕ 又は5.5mm ϕ	1.6×2 ⑩ 小
		2本	—	—	
中	30	5~6本	3~4本	2本	中
		ϕ 2.0mm 1本と ϕ 1.6mm 3~5本 ϕ 2.0mm 2本と ϕ 1.6mm 1~3本 ϕ 2.0mm 3本と ϕ 1.6mm 1本 ϕ 2.6mm 1本と ϕ 1.6mm 1~3本 ϕ 2.6mm 1本と ϕ 2.0mm 1~2本 ϕ 2.6mm 2本と ϕ 1.6mm 1本 ϕ 2.6mm 1本と ϕ 2.0mm 1本と ϕ 1.6mm 1~2本			
大	30	7本	5本	3本	大
		ϕ 2.0mm 1本と ϕ 1.6mm 6本 ϕ 2.0mm 2本と ϕ 1.6mm 4本 ϕ 2.0mm 3本と ϕ 1.6mm 2本 ϕ 2.0mm 4本と ϕ 1.6mm 1本 ϕ 2.6mm 1本と ϕ 2.0mm 3本 ϕ 2.6mm 2本と ϕ 1.6mm 2本 ϕ 2.6mm 2本と ϕ 2.0mm 1本 ϕ 2.6mm 1本と ϕ 2.0mm 2本と ϕ 1.6mm 1本			

注1.スリーブE-小で1.6×2本を圧着する場合は、圧着工具の⑩印歯形で圧着して下さい。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



プリスター:PET



製造年月

Rev.04

取扱説明書


IS-1

《リングスリーブ用》

▲ 注意

1. 感電に注意してください。
●工具は絶縁仕様ではありません。通電箇所で使用すると、感電の恐れがあります。
2. 可動部に触れないでください。
●はさまれけがの恐れがあります。
3. 工具は、圧着する端子およびスリーブに合ったものを使用してください。
●組合せをまちがえると適正な接続性能が得られません。また、工具の故障やけがの原因となる恐れがあります。
4. 工具は、成形確認機構により完全に圧着できるまでハンドルが開かない構造になっておりますので無理に開かないでください。
●無理に開きますと故障の原因となる恐れがあります。
5. 工具をハンマーのかわり等、用途以外には使用しないでください。
6. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
●ちらかった場所や作業台は、事故の恐れがあります。
7. 子供を近づけないでください。
●作業者以外、工具に触れさせないでください。けがの恐れがあります。
●作業者以外、作業場に近づけないでください。けがの恐れがあります。
8. 工具をより長く快適にお使い頂くため、しゅう動部や軸部には、月に1回~2回注油してください。また、ご使用後工具全体を油布で拭き保管してください。

●各部のなまえ

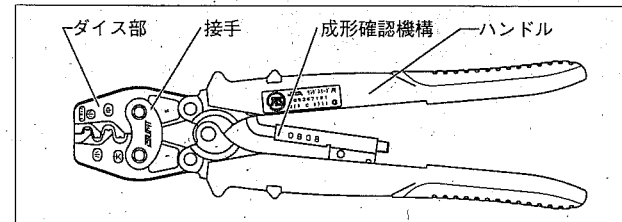

●仕様

適用スリーブ	質量	全長
小・中・大	530g	290mm